



Электронная документация

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH-FLEX-1212-TOP-S8-5m WHITE

ОПИСАНИЕ

- ✓ Цельнолитой силиконовый профиль со встроенным матовым экраном для создания декоративного освещения, выполненный в белом цвете.
- ✓ Профилю можно придавать разные формы в пределах плоскости. Легко гнется руками.
- ✓ Заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- ✓ Установка во влажных помещениях при условии герметизации профиля с помощью двухкомпонентного эпоксидного герметика.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной от 6 до 8 мм, высотой до 3 мм и мощностью до 10 Вт/м.



8 мм



Накладной





Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040285
Модель	WPH-FLEX-1212-TOP-S8-5m WHITE
Цвет	<input checked="" type="radio"/> белый
Материал корпуса	силикон
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	5000×12×12 мм
Ширина площадки для лент	8 мм


* При подборе светодиодной ленты необходимо учитывать, что втяжка лент СОВ, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена.

ЧЕРТЕЖ

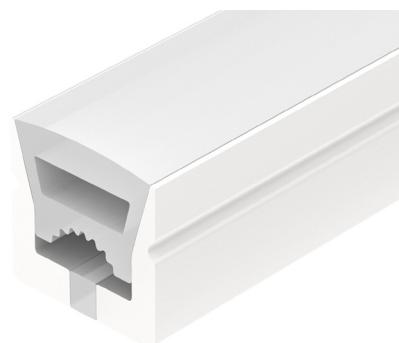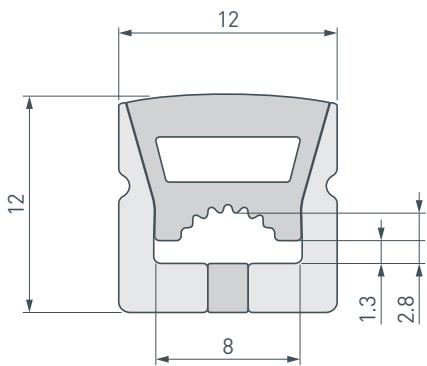


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на потолочные держатели
Необходимые компоненты:

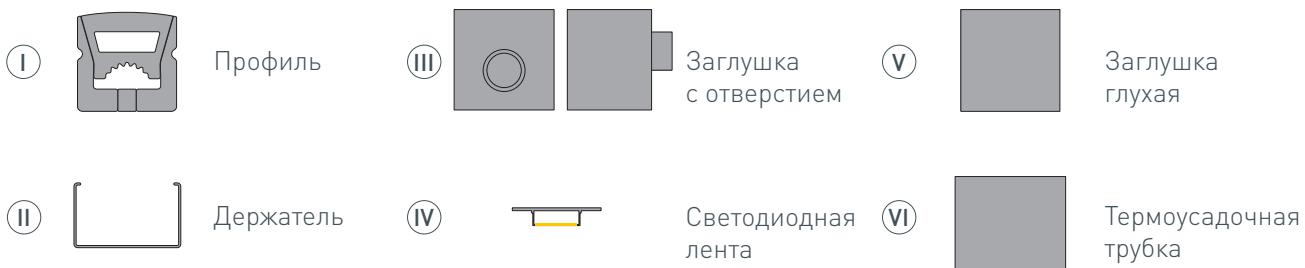

- 1** / Закрепите держатели **(II)** на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.
ВАЖНО! При создании из профиля фигуры с изгибами учитывайте, что длина используемой светодиодной ленты должна превышать длину профиля, необходимого для построения фигуры, — это поможет избежать заломов и отрыва кабелей питания ленты при сгибании профиля.

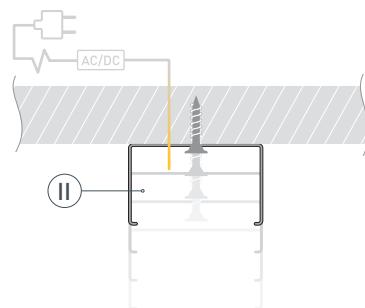

- 2** / **ВАЖНО!** Не вытягивайте нить из профиля до монтажа светодиодной ленты в него!

Установите* светодиодную ленту **(IV)** в профиль **(I)**. Для этого необходимо привязать нить (находится внутри профиля) с одной стороны профиля **(I)** к светодиодной ленте **(IV)**, как показано на рис. 1. Чтобы втянуть ленту в профиль, сначала аккуратно поместите кабели питания светодиодной ленты **(IV)** внутрь профиля **(I)**, а затем, насколько это возможно, вставьте край светодиодной ленты. Аккуратно потяните за нить с другой стороны профиля **(I)** и тем самым протяните** светодиодную ленту **(IV)** в профиль **(I)**.

Оттяните нить от светодиодной ленты.

! ЗАМЕНА ЛЕНТЫ. Если понадобится заменить уже установленную в профиле светодиодную ленту, то необходимо проделать те же действия: привяжите нить к светодиодной ленте с одной стороны профиля, аккуратно потяните ленту с другой стороны профиля — таким образом нить снова окажется внутри профиля, готовая для повторного использования.

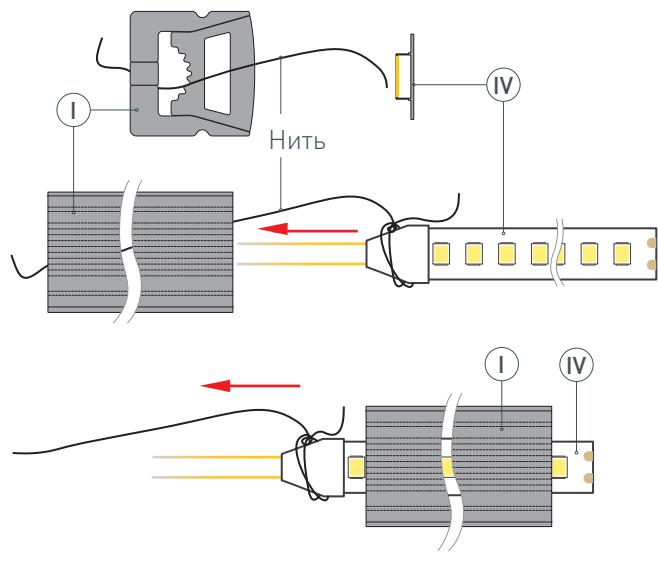


Рис. 1. Протяжка светодиодной ленты **(IV)** в профиль **(I)**, вид сверху

* Перед установкой ленты катушку силиконового профиля необходимо разложить в прямую линию нужной длины, в связи с чем перед протяжкой необходимо предусмотреть площадь/ помещение соответствующего размера. Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды не ниже 0 °C.

** При протяжке ленты в профиль длиной более 5 метров необходимо заменить нить, предустановленную в профиль, на более прочный материал, который не нарушит целостность товара (примеры материала: капроновая нить или стальной тросик в ПВХ-оболочке).

- 3 / Проденьте кабели питания светодиодной ленты (IV) через отверстие в заглушке (III), как показано на рис. 2.

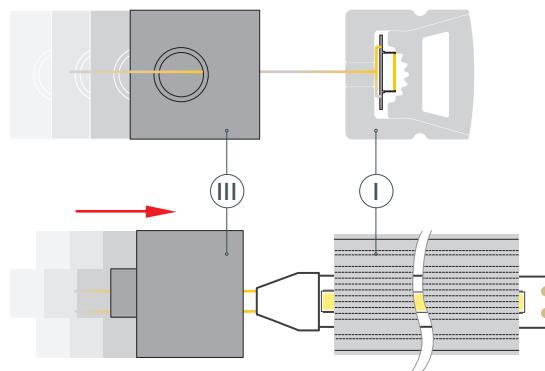


Рис. 2. Протяжка кабелей светодиодной ленты (IV) через отверстие в заглушке (III), вид сверху

- 4 / При установке профиля во влажном помещении необходимо произвести герметизацию профиля. **Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!**

Нанесите нейтральный клей-герметик внутрь глухой заглушки (V) и установите ее с одной стороны профиля (I). На заглушку (III) также нанесите нейтральный клей-герметик, хорошо загерметизируйте отверстие в ней, через которое проходят кабели питания ленты, и установите заглушку (III) на профиль (I). Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания клея-герметика, прежде чем переходить к следующему этапу монтажа. Усадите термоусадочную трубку (VI) строительным феном таким образом, чтобы она на пару сантиметров закрывала стыки заглушек (III) и (V) с профилем (I), что обеспечит дополнительную герметизацию соединения заглушки и профиля.

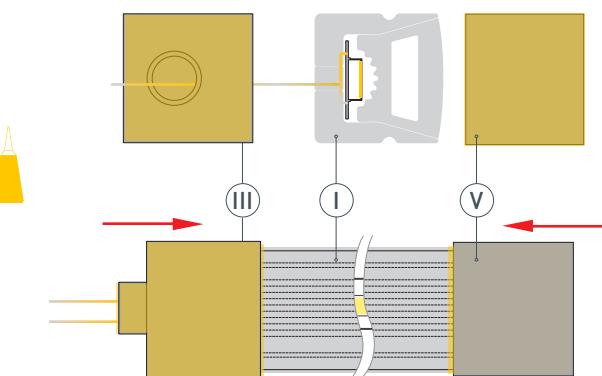


Рис. 3. Герметизация и установка заглушек (III) и (V) на профиль (I), вид сверху


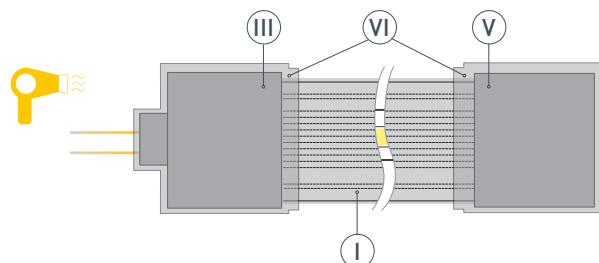


Рис. 4. Установка термоусадочных трубок (VI), вид сверху

- 5 / Подключите кабель светодиодной ленты (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения, обозначенную на плате. Установите профиль (I) в держатели (II).

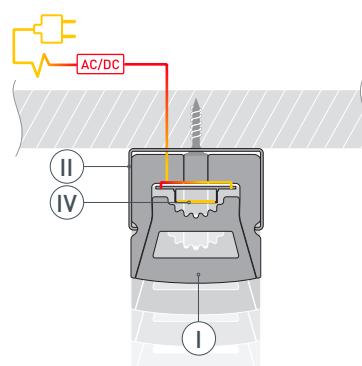

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ




НЕ НАСТУПАТЬ




НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ
НАПРАВЛЕНИИ

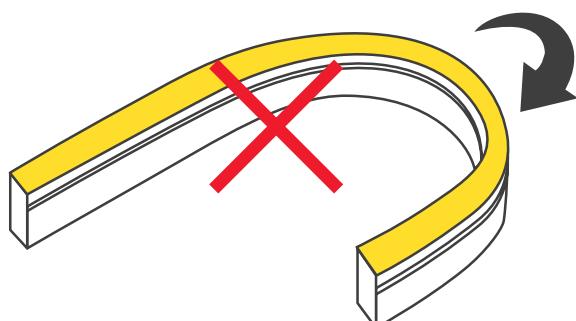

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАДИУС ИЗГИБА

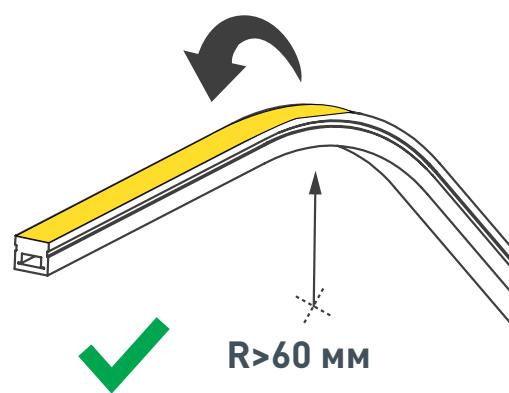


R>60 mm

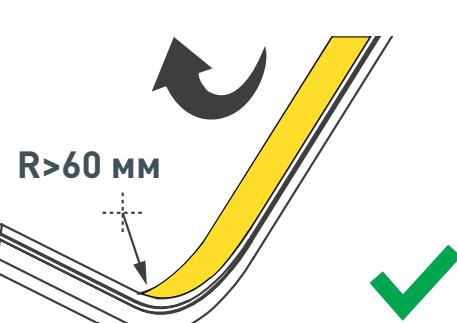

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Держатель

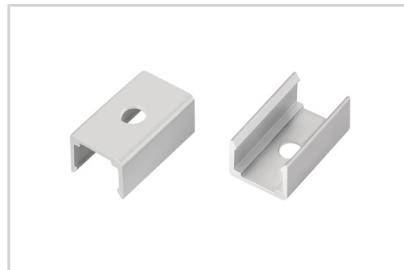


040857
WPH-FLEX-1212-TOP

Профиль

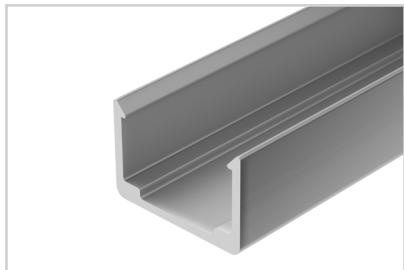

062505
WPH-FLEX-1212-1000 ANOD

Заглушка

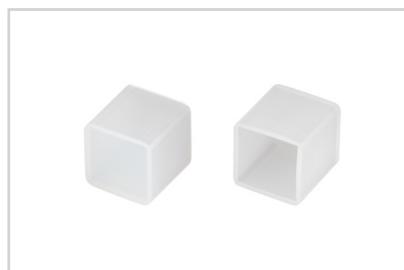

040858
WPH-FLEX-1212-TOP WHITE глухая

Заглушка



040859
WPH-FLEX-1212-TOP WHITE с отверстием

Герметик



028100
ARL-MOONLIGHT-10-ST